


ULINE


IMPULSE POLY BAG SEALERS

1-800-295-5510
uline.com

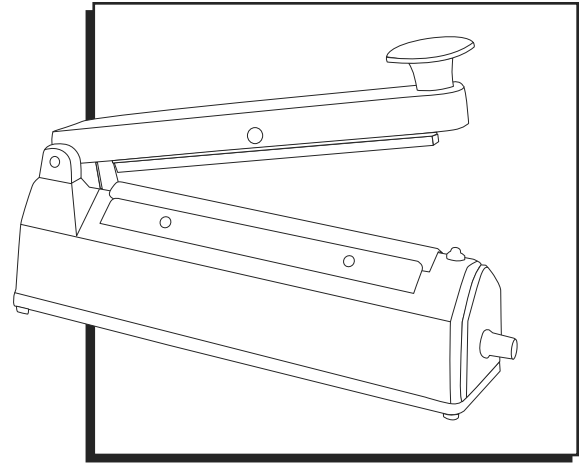

BEFORE USE


 **NOTE:** Uline model #s H-161, H-293, H-963 and H-1252 have cutting blade.

 **NOTE:** Cutter may have a clear, wax coating that needs to be removed before first use. Use caution when removing.

 **NOTE:** Uline model #s H-458, H-163, H-190, H-306 and H-1029 do not have cutting blade.


 **NOTE:** Once plugged in, sealer is live. Heat is only conducted once arm is closed.

 **CAUTION!** To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.

 **WARNING!** Potential risk of fire or injury. Risk of electric shock if unit is overturned, overfilled or if power is not disconnected to clean the unit or to replace its heating element. Disconnect the plug from the power source while cleaning the item or changing its heating element. Keep children away from this product.

 **NOTE:** Check for calibration:

- Vibrations during shipping may have caused sealer to fall out of calibration. Must check heating element and microswitch integrity before using.
- Heating element must be securely attached at both ends. Check to ensure looped around tension rod located near center hinge.
- If microswitch is properly engaged, user will hear a "click" after pressing arm down. If no "click", see troubleshooting guide for more details.

 **NOTE:** The higher the number on the dial, the longer the heat sealing time. Sealing is complete when the light turns off.

OPERATING INSTRUCTIONS



1. Plug the power cord into the outlet and set the timer knob to the recommended setting based on mil thickness. (See Recommended Settings Table on page 3)
2. Put poly bag on the sealing platform and push down the sealing arm. The sealer will automatically control the seal time.
3. Once seal is complete, slide the cutter to trim the bag (only on H-161, H-293, H-963 and H-1252).
4. Release the sealing arm.

TAPE AND HEATING ELEMENT REPLACEMENT INSTRUCTIONS



CAUTION! Unplug sealer from socket before proceeding.


1. Remove screws along with the cover plates (A) and top teflon cover (B). Remove element (C) from terminal posts. (See Figure 1)
2. If bottom adhesive teflon tape (D) is worn, burned or ripped, it needs to be changed. Teflon tape keeps the element insulated from the sealer housing to ensure proper sealer operation. (See Figure 1) If this tape is not worn, go to step 5.
3. After removal of metal cover plates, teflon tapes and element, clean surface with a damp rag until free of glue and debris. Adhesive remover is recommended. (See Figure 2)
4. Peel off backing of new or replacement Uline kit adhesive teflon tape. Apply evenly onto sealer. Excess tape should extend all the way to the terminal posts (E). If the element touches any metal, the sealer will short out. (See Figure 2)
5. Attach new heating element.
6. Reassemble in reverse of step 1. Teflon cover must be flush against the sealer before replacing cover plates.

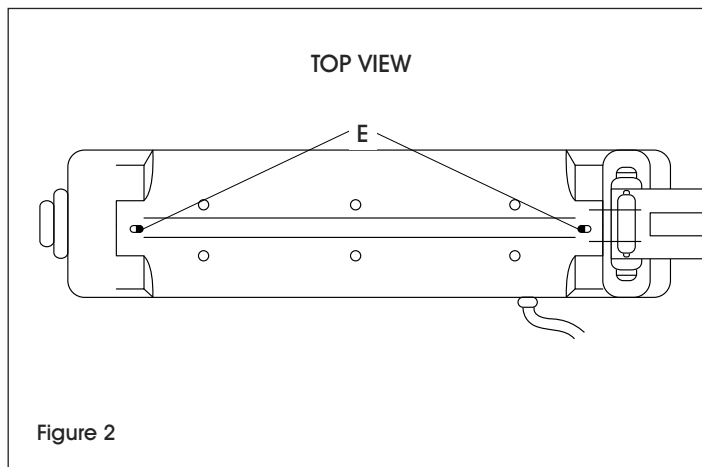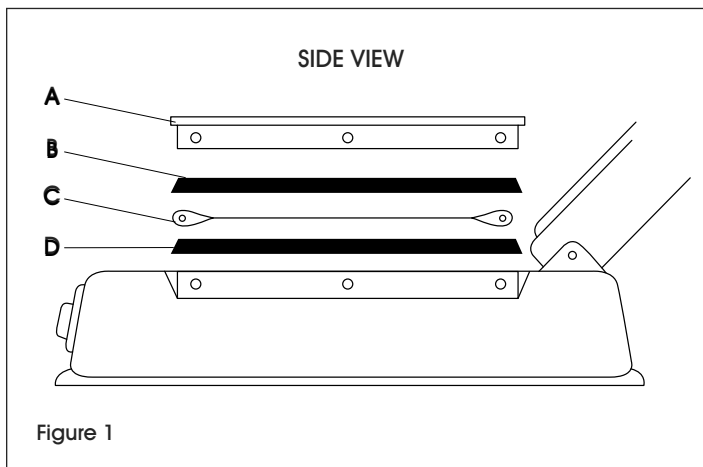

REPLACEMENT PARTS


MODEL	H-161	H-163	H-190	H-293	H-306	H-458	H-963	H-1029	H-1252
REPAIR KIT	H-495	H-164	H-191	H-294	H-307	H-471	H-964	H-1042	H-1253

PARTS

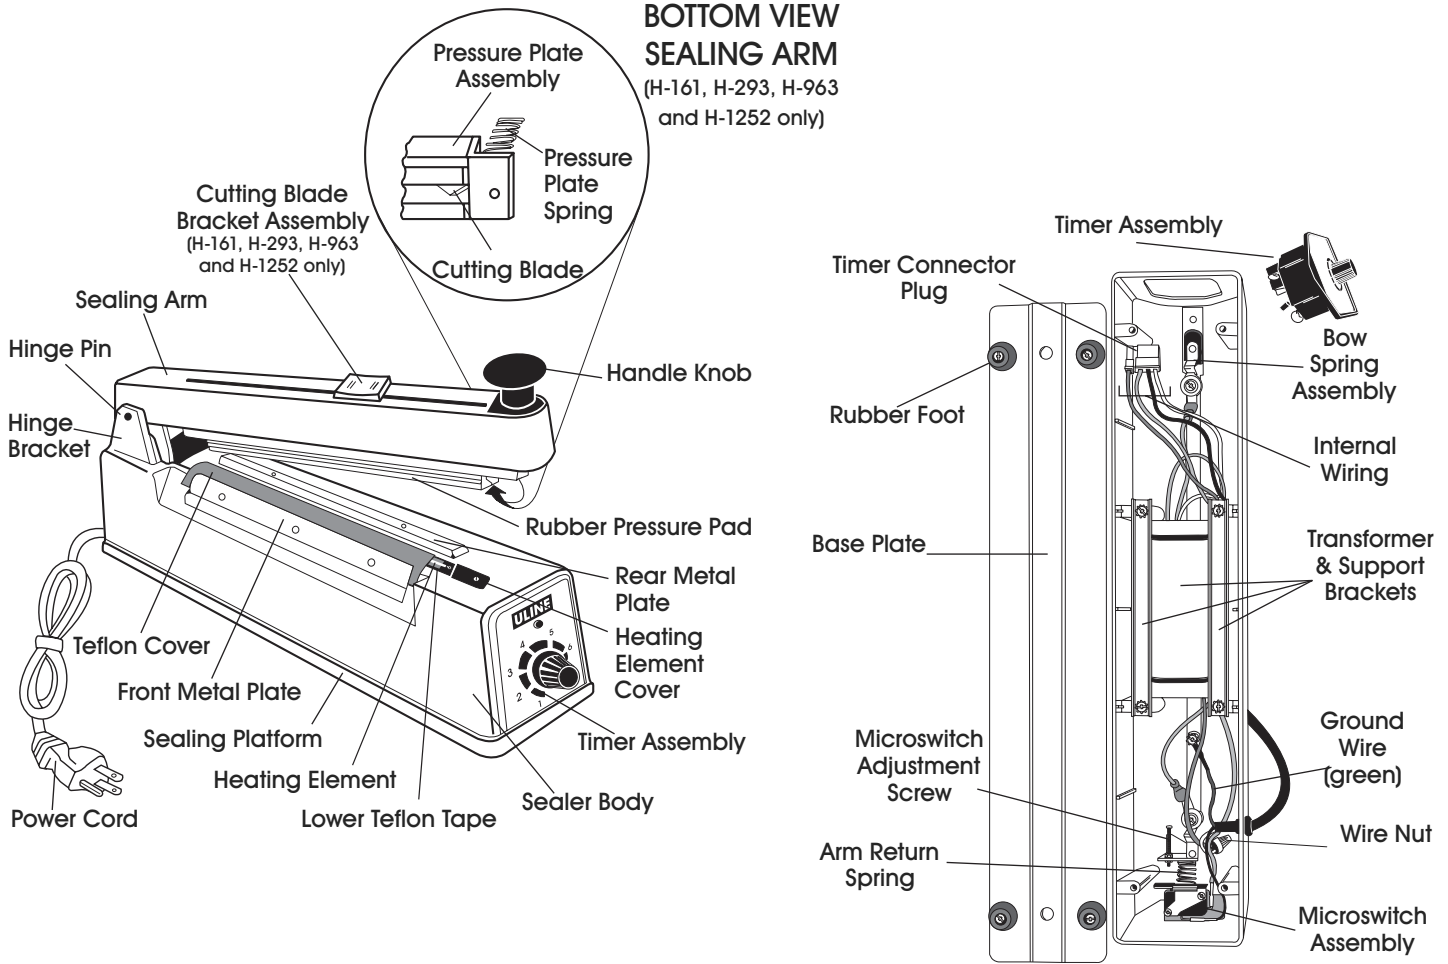

SPECIFICATIONS

CONNECTION DIAGRAM

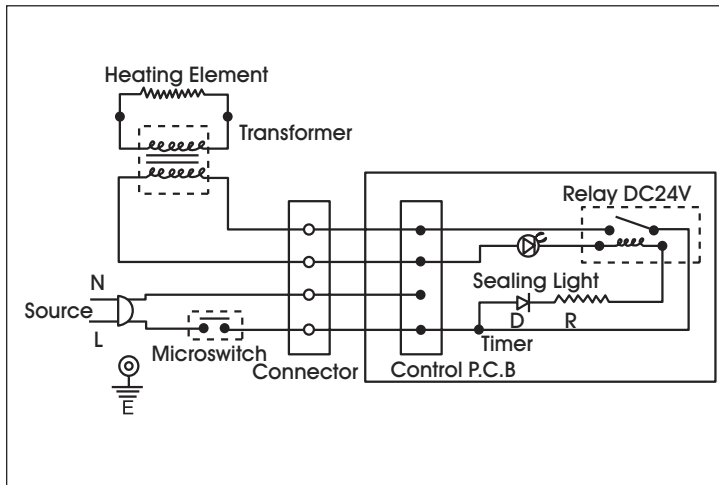

RECOMMENDED SETTINGS

MODEL	1 MIL	2 MIL	3 MIL	4 MIL	6 MIL	8 MIL
H-458	3	3	3	4	5	5
H-161	3	3	3	4	5	5
H-163	3	3	3	4	5	5
H-190	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-293	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-306	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-963	3	3	3.5	4	5	5
H-1029	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-1252	3	3	3.5	4	5	5

SPECIFICATIONS CONTINUED

SEALER SPECIFICATIONS


MODEL	SOURCE	IMPULSE POWER	MAX. SEAL LENGTH	MAX. SEAL THICKNESS	WEIGHT	DIMENSIONS
H-458	120 V	160 W	4"	8 Mil	3.7 lbs.	2.8 x 8.3 x 5.9"
H-161	120 V	410 W	8"	8 Mil	7.7 lbs.	3.2 x 15 x 6.3"
H-163	120 V	410 W	8"	8 Mil	5.8 lbs.	3.2 x 12.6 x 5.9"
H-190	120 V	580 W	12"	8 Mil	8.5 lbs.	3.3 x 17.8 x 7.4"
H-293	120 V	580 W	12"	8 Mil	10.1 lbs.	3.2 x 17.9 x 7.4"
H-306	120 V	670 W	16"	8 Mil	9.9 lbs.	3 x 21 x 7"
H-963	120 V	670 W	16"	8 Mil	11.9 lbs.	3.2 x 21.8 x 7.3"
H-1029	120 V	870 W	20"	8 Mil	13 lbs.	4.5 x 28 x 7.8"
H-1252	120 V	870 W	20"	8 Mil	13 lbs.	3.2 x 25.9 x 7.4"

TROUBLESHOOTING





TIPS:

- Always keep sealing platform clean. Do not use water to clean sealing platform.
 - Only use ULINE replacement parts and service kits.
 - A short circuit will occur if the bottom teflon cloth strip wears out. Check the bottom teflon tape for wear and damage when replacing heating element or top teflon cover.
 - A worn rubber pressure pad (under the handle) will influence the quality of the seals. The rubber pad should be periodically checked for uneven wear.
- If the bag seal is damaged or broken, it is because the heating time is too long. Reset the timer knob to a lower number. Reference Settings Chart on page 3.
 - If the plastic bag sticks to the sealing arm, it is because there was not enough cooling time. Keep the arm down for a longer period of time after the light turns off.

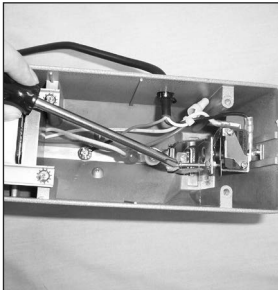
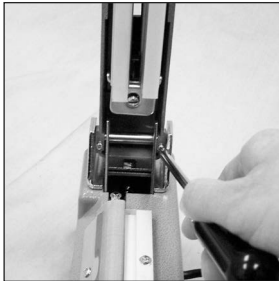
FOR FURTHER ASSISTANCE, PLEASE CALL ULINE CUSTOMER SERVICE AT 1-800-295-5510.

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
<p>Sealer stops sealing and the sealing light does not come on.</p> 	<p>The arm may not be activating the microswitch.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug unit. 2. Unscrew rubber foot screws to remove bottom. 3. Turn sealer upside down, and press down to see if activation screw extends to activate black microswitch button. You should hear a "click" (see photo). 4. If it does not "click", extend activation screw approximately 1/16 to 1/8". 5. Continue to adjust and test until you hear a "click".

TROUBLESHOOTING CONTINUED

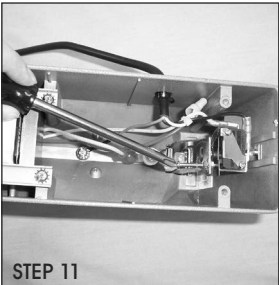
OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
<p>Sealer stops sealing, but the sealing light still comes on.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>STEP 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>STEP 5</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>STEP 11</p> </div>	<p>The <u>heating element</u> may need to be adjusted or replaced.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug unit. 2. Remove metal plates and teflon strip to reveal heating element (see photo). 3. Check to ensure element is attached at both ends. Loop should be secured around tension rod near arm hinge and secured by screw at outer edge. <p> NOTE: If already connected at both points and not heating, unit must be replaced. Continue to step 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Carefully remove screw that holds the black plastic protective cover in place. 5. Starting near the hinge, remove heating element one end at a time by gently pulling tension rods. 6. Pull new element from included kit and place it over tension rods starting near hinge (see photo). 7. Replace screw, teflon strip and metal plates. Plug in unit to test. 8. If issues persist, microswitch may need to be adjusted. 9. Check to ensure microswitch is properly aligned. If microswitch is properly engaged, user will hear a "click" after pressing arm down. 10. Unscrew rubber foot screws to remove bottom of sealer. 11. Turn sealer upside down, and press down arm to see if activation screw extends to contact black microswitch button. 12. If it does not make contact, extend activation screw approximately 1/16 to 1/8". 13. Continue to adjust and test until you hear a "click" when pressing down arm.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
<p>If the sealer is not sealing after being plugged in the first time.</p>	<p>The timer knob may be set too low.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Check setting on timer knob at end of sealer.2. With the unit plugged in, turn timer clockwise to raise setting and test.3. Continue to adjust setting and test until desired seal is achieved.
<p>For models with cutter: If the cutter is not cutting smoothly.</p>  A close-up photograph showing a hand adjusting a black plastic knob on a sealer. The knob is mounted on a metal bracket. The hand is turning the knob clockwise. The sealer's body is light-colored.	<p>The blade may still have the protective wax coating on it.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remove cutter (see photo).2. Completely remove wax coating (you do not have to pull blade from bracket).3. Return cutter through slot near knob. The arrow on the bracket has to point away from slot.
<p>For models with cutter: If cutter is cutting the teflon tape.</p>  A close-up photograph showing a hand using a screwdriver to adjust a hinge pin screw on a sealer. The sealer is light-colored, and the hand is positioned on the right side, adjusting a screw on the hinge mechanism.	<ol style="list-style-type: none">1. Loosen hinge pin screws that connect sealing arm and sealer base (see photo).2. Gently push sealer arm to the right to realign cutter.3. Tighten hinge pin screws and test to ensure it lines up with "cutting well".

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

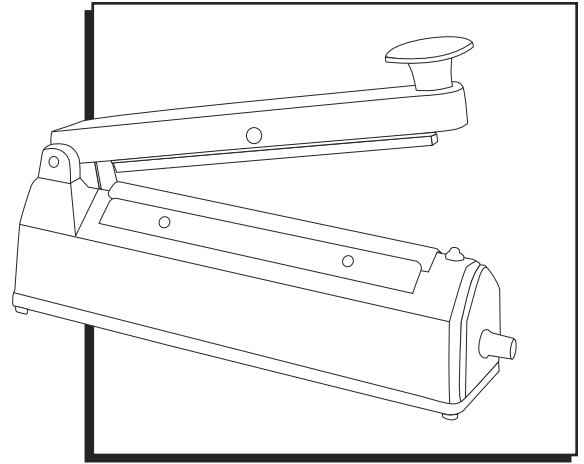

ANTES DE UTILIZARLO



NOTA: Modelos Uline H-161, H-293, H-963 y H-1252 tienen navaja de corte.



NOTA: La cortadora puede tener una capa encerada que debe retirarse antes del uso. Tenga precaución cuando la retire.



NOTA: Modelos Uline H-458, H-163, H-190, H-306 y H-1029 no tienen navaja de corte.



NOTA: Una vez esté conectada, la selladora tiene corriente. El calor solo se conduce una vez se cierra el brazo.



¡PRECAUCIÓN! Para proveer protección continua contra el riesgo de una descarga eléctrica, conecte solo a tomacorrientes aterrizados correctamente.



¡ADVERTENCIA! Posible riesgo de incendio o lesiones. Riesgo de descarga eléctrica si la unidad se vuelca, se sobrellena o si no la desconecta para limpiarla o reemplazar la resistencia. Desconecte el enchufe de la corriente mientras limpia el artículo o le cambia la resistencia. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.



NOTA: Verifique la calibración:

- Las vibraciones durante el envío pueden hacer que la selladora pierda la calibración. Revise la integridad de la resistencia y del microinterruptor antes de utilizarlos.
- La resistencia debe estar fija de forma segura en ambos lados. Verifique que se encuentre alrededor de la varilla de tensión ubicada cerca de la bisagra central.
- Si el microinterruptor está bien conectado, el usuario oír un "clic" después de presionar el brazo hacia abajo. Si no hay "clic", consulte la guía de solución de problemas para más detalles.



NOTA: Mientras mayor sea el número en el temporizador, mayor será el tiempo del termosellado. El sellado termina cuando la luz se apaga.

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el cable al tomacorriente y configure el temporizador de acuerdo a la configuración recomendada basada en el grosor mil. (Vea Tabla de Configuraciones Recomendadas en la página 9)
2. Coloque una bolsa de polietileno en la plataforma de sellado y presione hacia abajo el brazo de sellado. La selladora automáticamente controlará el tiempo de sellado.
3. Una vez sellada, deslice la navaja para cortar la bolsa (solo para H-161, H-293, H-963 y H-1252).
4. Libere el brazo de sellado.



INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE CINTA Y RESISTENCIA DE REPUESTO



¡PRECAUCIÓN! Desconecte la selladora del enchufe antes de proceder.

1. Retire los tornillos a lo largo con las placas de la cubierta (A) y la cubierta superior de teflón (B). Retire la resistencia (C) de los postes del terminal. (Vea Diagrama 1)
2. Si la cinta de teflón inferior (D) está desgastada, quemada o rota, necesita cambiarse. La cinta de teflón mantiene aislada la resistencia de la cubierta de la selladora para asegurar el funcionamiento adecuado de la selladora. (Vea Diagrama 1) Si esta cinta no está desgastada, vaya al paso 5.
3. Después de retirar las placas de metal de la cubierta, las cintas de teflón y la resistencia, limpie la superficie con un trapo húmedo hasta quedar libre de pegamento y residuos. Se recomienda utilizar un removedor de adhesivo. (Vea Diagrama 2)

4. Despegue el respaldo de la cinta de teflón Uline nueva o de repuesto. Aplique de manera uniforme encima de la selladora. El exceso de cinta deberá extenderse hasta llegar a los postes terminales (F). Si la resistencia toca cualquier metal, la selladora hará cortocircuito. (Vea Diagrama 2)
5. Coloque una nueva resistencia.
6. Ensamble de nuevo a la inversa del paso 1. La cubierta de teflón debe quedar a ras de la selladora antes de reemplazar las placas de cubierta.

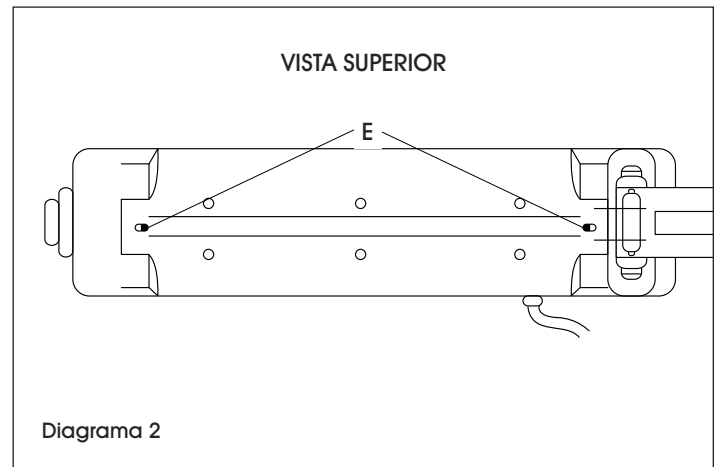
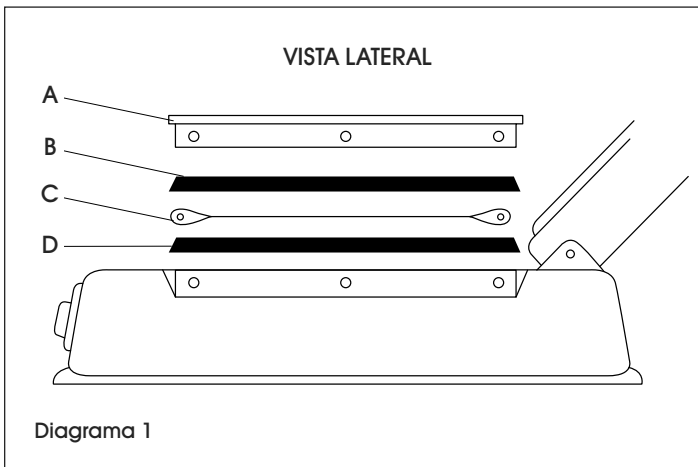


PARTES DE REPUESTO

MODELO	H-161	H-163	H-190	H-293	H-306	H-458	H-963	H-1029	H-1252
KIT DE REPARACIÓN	H-495	H-164	H-191	H-294	H-307	H-471	H-964	H-1042	H-1253


PARTES

VISTA INFERIOR BRAZO DE SELLADO (solo H-161, H-293, H-963 y H-1252)

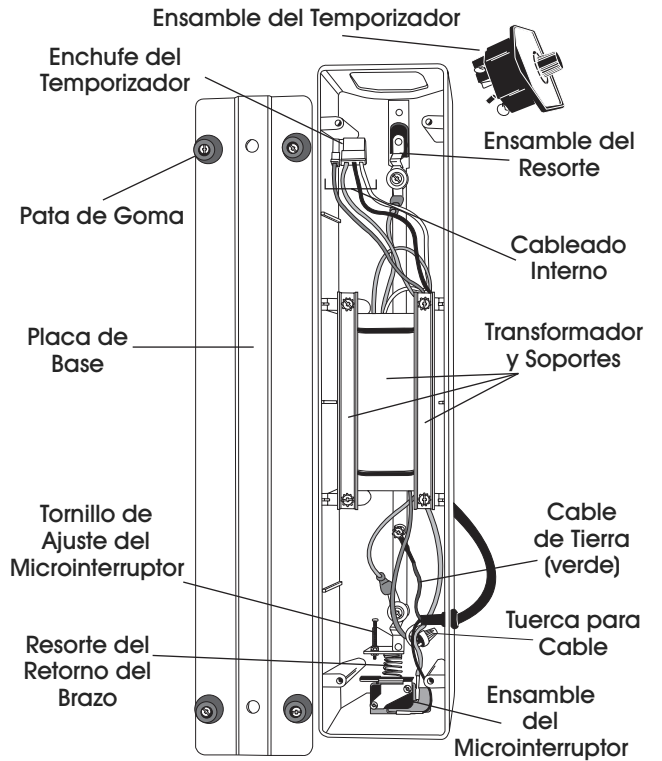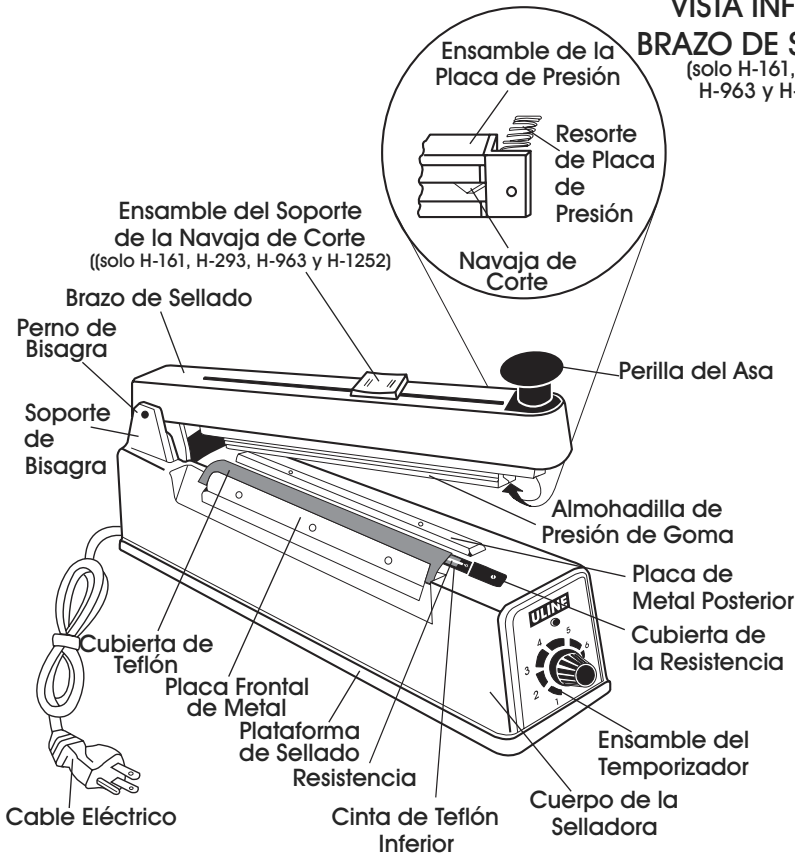

ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

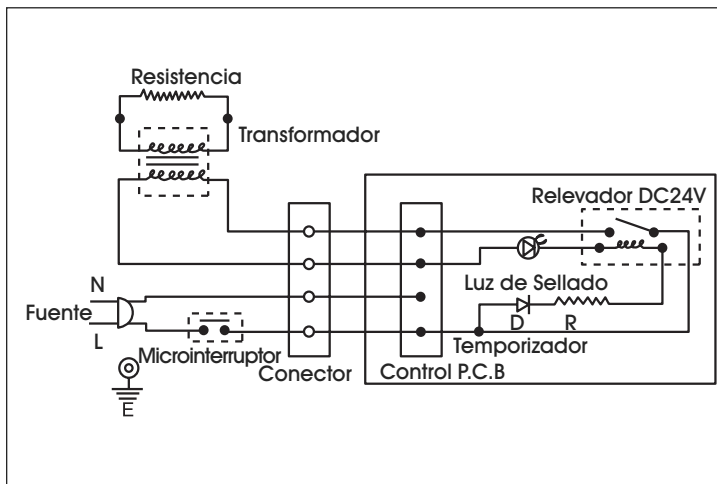

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

MODELO	1 MIL	2 MIL	3 MIL	4 MIL	6 MIL	8 MIL
H-458	3	3	3	4	5	5
H-161	3	3	3	4	5	5
H-163	3	3	3	4	5	5
H-190	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-293	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-306	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-963	3	3	3.5	4	5	5
H-1029	3	3	3.5	4	5.5	5.5
H-1252	3	3	3.5	4	5	5

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA SELLADORA

MODELO	FUENTE	POTENCIA DE IMPULSO	LARGO MÁX. DE SELLADO	GROSOR MÁX. DE SELLADO	PESO	DIMENSIONES
H-458	120 V	160 W	4"	8 Mil	3.7 lbs.	2.8 x 8.3 x 5.9"
H-161	120 V	410 W	8"	8 Mil	7.7 lbs.	3.2 x 15 x 6.3"
H-163	120 V	410 W	8"	8 Mil	5.8 lbs.	3.2 x 12.6 x 5.9"
H-190	120 V	580 W	12"	8 Mil	8.5 lbs.	3.3 x 17.8 x 7.4"
H-293	120 V	580 W	12"	8 Mil	10.1 lbs.	3.2 x 17.9 x 7.4"
H-306	120 V	670 W	16"	8 Mil	9.9 lbs.	3 x 21 x 7"
H-963	120 V	670 W	16"	8 Mil	11.9 lbs.	3.2 x 21.8 x 7.3"
H-1029	120 V	870 W	20"	8 Mil	13 lbs.	4.5 x 28 x 7.8"
H-1252	120 V	870 W	20"	8 Mil	13 lbs.	3.2 x 25.9 x 7.4"

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


RECOMENDACIONES:

- Mantenga siempre la plataforma de sellado limpia. No utilice agua para limpiar la plataforma de sellado.
- Utilice solo partes de repuesto y kits de servicio ULINE.
- Si la cinta inferior de teflón está desgastada ocasionará un cortocircuito. Cuando reemplace la resistencia o la cubierta de teflón superior, revise el desgaste o daño de la cinta de teflón inferior.
- Si la almohadilla de presión de goma (abajo del brazo) está desgastada, esta afectará la calidad del





sellado. La almohadilla de goma debe ser revisada periódicamente para verificar si hay desgaste.

- Si se daña o rompe el sellado de la bolsa, es porque el tiempo de sellado es muy prolongado. Reconfigure el temporizador en un número menor. Consulte la Tabla de Configuraciones en la página 9.
- Si la bolsa de plástico se adhiere al brazo de sellado, es porque no tuvo tiempo suficiente de enfriamiento. Deje el brazo abajo por un periodo mayor de tiempo después de que la luz se apague.

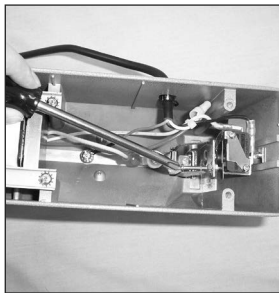
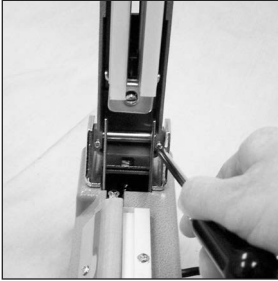
PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE A SERVICIO A CLIENTES DE ULINE AL 1-800-295-5510.

PROBLEMA DE OPERACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>La selladora deja de sellar y la luz de sellado no se enciende.</p> 	<p>Es posible que el brazo no esté activando el microinterruptor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte la unidad. 2. Desenrosque los tornillos de las patas de goma para retirar la parte inferior. 3. Voltee la selladora hacia abajo y presione para verificar si el tornillo de activación se extiende lo suficiente para activar el botón negro del microinterruptor. Debe escuchar un "clic" (vea la foto). 4. Si no escucha un "clic", extienda el tornillo de activación aproximadamente 1/16 a 1/8". 5. Continúe ajustando y probando hasta que escuche un "clic".

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

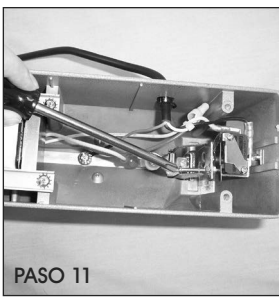
PROBLEMA DE OPERACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>La selladora deja de sellar, pero la luz de sellado sigue encendida.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PASO 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PASO 5</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>PASO 11</p> </div>	<p>La <u>resistencia</u> podría necesitar ajustarse o reemplazarse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte la unidad. 2. Retire las placas de metal y la tira de teflón para mostrar la resistencia (vea la foto). 3. Revise que la resistencia esté fija en ambos extremos. El lazo se debe fijar alrededor de la varilla de tensión cerca de la bisagra del brazo y asegurar con el tornillo en el borde exterior. <p> NOTA: Si ambos puntos están conectados y aun así no calienta, reemplace la unidad. Proceda al paso 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Retire con cuidado el tornillo que sostiene la cubierta de protección negra en su lugar. 5. Comenzando cerca de la bisagra, retire la resistencia un extremo a la vez jalando suavemente de las varillas de tensión. 6. Use una resistencia nueva del kit y colóquela sobre las varillas de tensión, comenzando cerca de la bisagra (vea la foto). 7. Reemplace los tornillos, la tira de teflón y las placas de metal. Conecte la unidad para probarla. 8. Si los problemas persisten, el microinterruptor podría necesitar ajustarse. 9. Verifique de que el microinterruptor esté alineado adecuadamente. Si el microinterruptor se activa de forma adecuada, el usuario escuchará un "clic" luego de presionar el brazo hacia abajo. 10. Desenrosque los tornillos de las patas de caucho para retirar la parte inferior de la selladora. 11. Voltee la selladora hacia abajo y presione para verificar si el tornillo de activación se extiende lo suficiente para activar el botón negro del microinterruptor. 12. Si no hace contacto, extienda el tornillo de activación aproximadamente 1/16 a 1/8". 13. Continúe ajustando y probando hasta que escuche un "clic" al presionar el brazo.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE OPERACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Si la selladora no sella después de conectarla por primera vez.</p>	<p>La perilla de temporizador podría estar configurada a un nivel muy bajo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la configuración de la perilla de temporizador en el extremo del sellador. 2. Con la unidad conectada, gire el temporizador en el sentido de las manecillas del reloj y pruebe. 3. Continúe ajustando la configuración y pruebe hasta lograr el sellado deseado.
<p>Para modelos con cortadora: Si la cortadora no corta de forma correcta.</p> 	<p>La navaja podría tener aún la capa protectora de cera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire la cortadora (vea la foto). 2. Retire la capa de cera por completo (no es necesario jalar la navaja del soporte). 3. Regrese la cortadora a su lugar por la ranura cerca de la perilla. La flecha del soporte debe apuntar en dirección opuesta de la ranura.
<p>Para modelos con cortadora: Si la cortadora corta la cinta de teflón.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afloje los tornillos de pasador de bisagra que conectan el brazo sellador y la base de la selladora (vea la foto). 2. Empuje suavemente el brazo sellador hacia la derecha para realinear la cortadora. 3. Apriete los tornillos de perno de bisagra y asegúrese de que se alinee con la "caja cortadora".

ULINE

800-295-5510
uline.mx

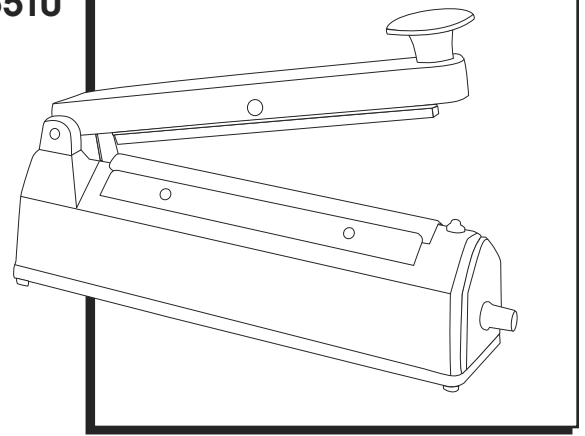

AVANT L'UTILISATION



REMARQUE : Les modèles Uline n° H-161, H-293, H-963 et H-1252 comportent une lame de coupe intégrée.



REMARQUE : L'outil de coupe peut avoir un enduit de cire transparent qui doit être enlevé avant la première utilisation. Faites preuve de prudence lorsque vous retirez l'enduit.



REMARQUE : Les modèles Uline n° H-458, H-163, H-190, H-306 et H-1029 ne comportent pas de lame de coupe intégrée.



REMARQUE : Une fois branchée, la scelleuse est activée. La chaleur se transmet seulement lorsque le bras est fermé.



MISE EN GARDE! Pour assurer une protection permanente contre les risques de choc électrique, branchez l'appareil uniquement à des prises correctement mises à la terre.



AVERTISSEMENT! Risque potentiel d'incendie ou de blessures. Un risque de choc électrique est présent si l'appareil est renversé, surchargé, et s'il n'a pas été débranché au moment de le nettoyer ou de remplacer l'élément chauffant. Il est donc nécessaire de débrancher l'appareil de la source d'alimentation lors du nettoyage ou du remplacement de l'élément chauffant. Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.



REMARQUE : Vérification de l'étalonnage :

- Les vibrations durant l'expédition peuvent avoir dérégulé l'étalonnage. Il est impératif de vérifier l'intégrité de l'élément chauffant et du microcontact avant l'utilisation.
- L'élément chauffant doit être fixé fermement aux deux extrémités. Assurez-vous qu'il est en boucle autour de la tige de tension située près de la charnière centrale.
- Si le microcontact est correctement enclenché, un déclic se fera entendre une fois que le bras est replié. Si aucun déclic ne se produit, veuillez consulter le guide de dépannage pour obtenir plus de renseignements.



REMARQUE : Plus le chiffre sur le cadran est élevé, plus le temps de scellage est long. Le scellage est terminé une fois que la lumière est éteinte.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise et réglez le bouton de minuterie sur le réglage recommandé d'après l'épaisseur en mil. (Voir la section Tableau des réglages recommandés à la page 15)
2. Placez le sac en polyéthylène sur la plateforme de scellage et repliez le bras. Le contrôle du temps de scellage se fait automatiquement.
3. Une fois le scellage terminé, faites glisser l'outil de coupe pour séparer le sac (seulement sur les modèles H-161, H-293, H-963 et H-1252).
4. Relâchez le bras de scellage.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU RUBAN ADHÉSIF ET DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT



MISE EN GARDE! Débranchez la scelleuse de la prise avant de procéder au remplacement des pièces.

1. Retirez les vis ainsi que les plaques de finition (A) et le revêtement en téflon (B). Retirez l'élément (C) des bornes. (Voir Figure 1)
2. Si le ruban adhésif inférieur en téflon (D) est usé, brûlé or déchiré, il doit être remplacé. Le ruban adhésif en téflon sert à garder l'élément isolé du boîtier et ainsi à garantir le bon fonctionnement de la scelleuse. (Voir Figure 1) Si le ruban adhésif n'est pas usé, passez à l'étape 5.
3. Après avoir retiré les plaques de finition en métal, les rubans adhésifs en téflon et l'élément, nettoyez la surface avec un chiffon humide pour qu'il ne reste plus ni de colle ni de résidus sur la surface. L'utilisation d'un dissolvant pour adhésif est recommandée. (Voir Figure 2)
4. Décollez la doublure du nouveau ruban adhésif en téflon ou de celui qui est compris dans le nécessaire de remplacement Uline. Appliquez-le uniformément sur la scelleuse. Le surplus du ruban adhésif doit s'étendre jusqu'aux bornes (E). Il ne faut pas que l'élément entre en contact avec du métal, sinon un court-circuit se produira. (Voir Figure 2)
5. Installez le nouvel élément chauffant.
6. Réassemblez l'appareil dans l'ordre inverse de l'étape 1. Le revêtement en téflon doit se trouver à plat contre la scelleuse avant de replacer les plaques de finition.

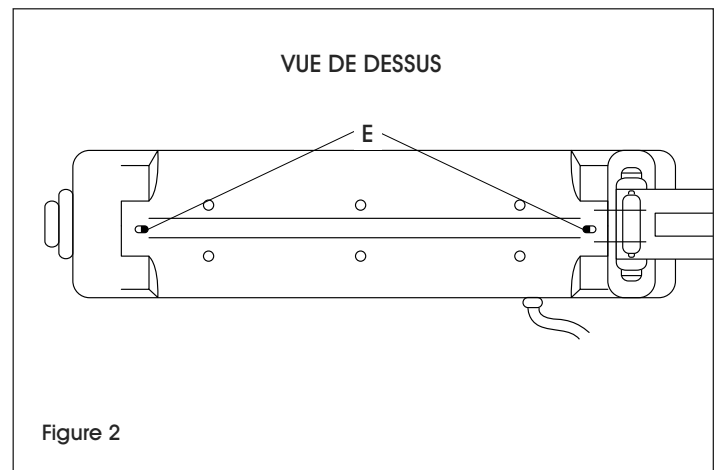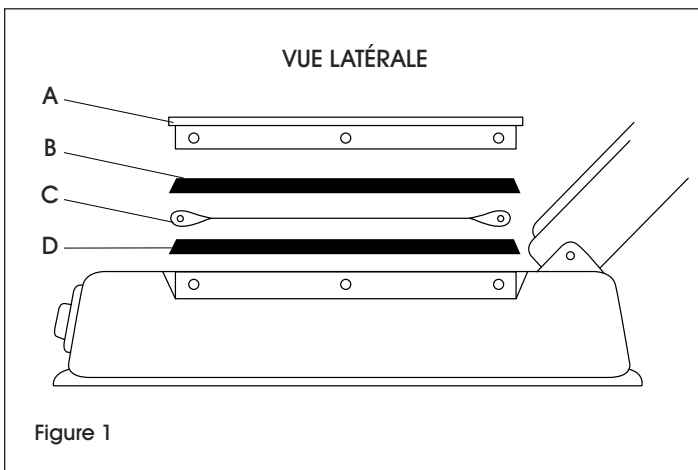


PIÈCES DE REMPLACEMENT

MODÈLE	H-161	H-163	H-190	H-293	H-306	H-458	H-963	H-1029	H-1252
NÉCESSAIRE DE RÉPARATION	H-495	H-164	H-191	H-294	H-307	H-471	H-964	H-1042	H-1253


PIÈCES

VUE DE DESSOUS BRAS DE SCELLAGE (uniquement sur les modèles H-161, H-293, H-963 et H-1252)

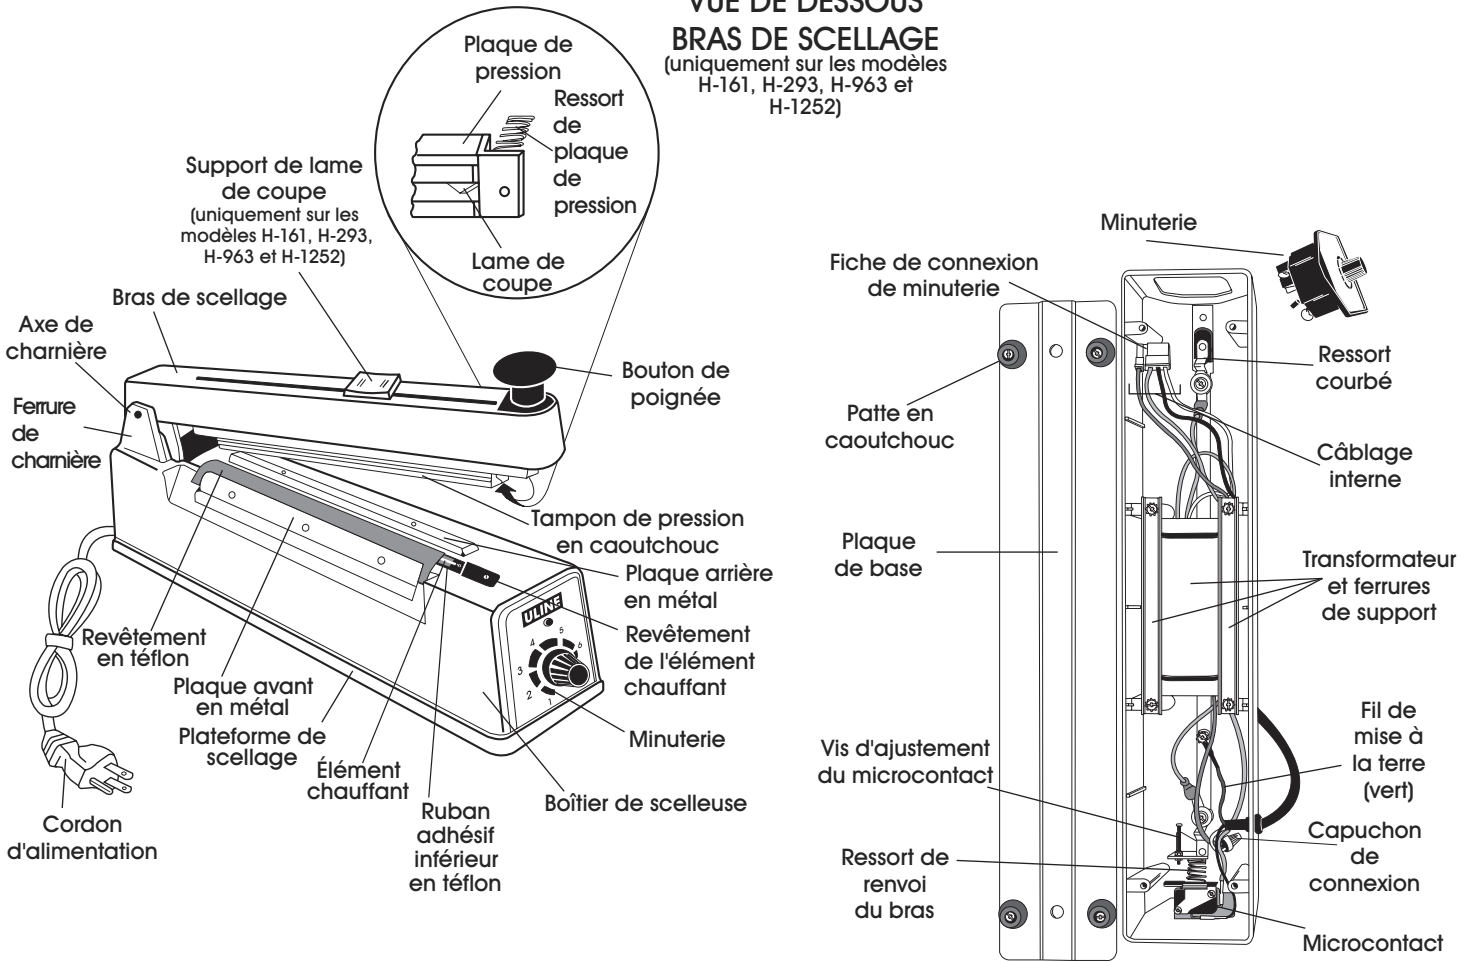

SPÉCIFICATIONS

SCHÉMA DES RACCORDEMENTS

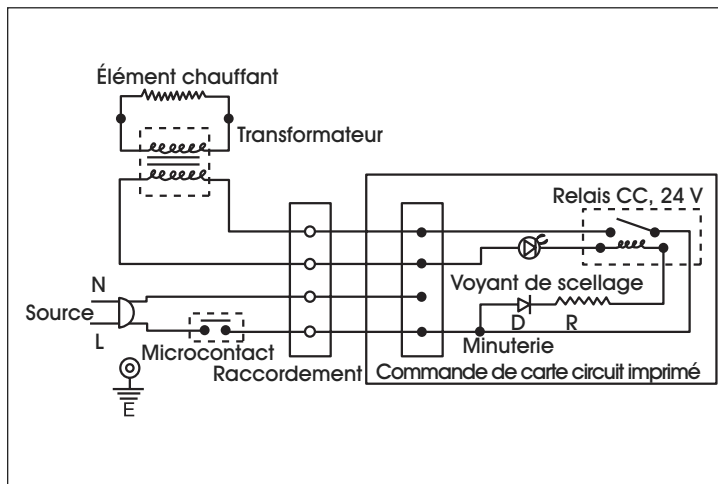

RÉGLAGES RECOMMANDÉS

MODÈLE	1 MIL	2 MIL	3 MIL	4 MIL	6 MIL	8 MIL
H-458	3	3	3	4	5	5
H-161	3	3	3	4	5	5
H-163	3	3	3	4	5	5
H-190	3	3	3,5	4	5,5	5,5
H-293	3	3	3,5	4	5,5	5,5
H-306	3	3	3,5	4	5,5	5,5
H-963	3	3	3,5	4	5	5
H-1029	3	3	3,5	4	5,5	5,5
H-1252	3	3	3,5	4	5	5

SPÉCIFICATIONS SUITE

SPÉCIFICATIONS DE LA SCELLEUSE

MODÈLE	SOURCE	PUISSANCE D'IMPULSION	LONGUEUR MAX. DE SCELLAGE	ÉPAISSEUR MAX. DE SCELLAGE	POIDS	DIMENSIONS
H-458	120 V	160 W	4 po	8 mil	3,7 lb	2,8 x 8,3 x 5,9 po
H-161	120 V	410 W	8 po	8 mil	7,7 lb	3,2 x 15 x 6,3 po
H-163	120 V	410 W	8 po	8 mil	5,8 lb	3,2 x 12,6 x 5,9 po
H-190	120 V	580 W	12 po	8 mil	8,5 lb	3,3 x 17,8 x 7,4 po
H-293	120 V	580 W	12 po	8 mil	10,1 lb	3,2 x 17,9 x 7,4 po
H-306	120 V	670 W	16 po	8 mil	9,9 lb	3 x 21 x 7 po
H-963	120 V	670 W	16 po	8 mil	11,9 lb	3,2 x 21,8 x 7,3 po
H-1029	120 V	870 W	20 po	8 mil	13 lb	4,5 x 28 x 7,8 po
H-1252	120 V	870 W	20 po	8 mil	13 lb	3,2 x 25,9 x 7,4 po

DÉPANNAGE


CONSEILS :

- Maintenez toujours la plateforme de scellage propre. N'utilisez pas d'eau pour la nettoyer.
- Utilisez uniquement les nécessaires d'entretien et les pièces de remplacement ULINE.
- Un court circuit se produira si la bande en tissu téflon est usée. Vérifiez le ruban adhésif inférieur en téflon pour tout signe d'usure et de dommage lorsque vous remplacez l'élément chauffant ou le revêtement supérieur en téflon.
- Un tampon de pression en caoutchouc usé (situé sous le manche) aura une incidence sur la qualité

de scellage. Le tampon en caoutchouc doit être inspecté régulièrement pour déceler la présence d'une usure inégale.



- Un sceau endommagé ou irrégulier sur le sac est dû à une durée de scellage trop longue. Réglez le bouton de minuterie sur un chiffre moins élevé. Reportez-vous au tableau des réglages à la page 15.
- Un sac en plastique qui colle au bras de scellage est dû à un temps de refroidissement insuffisant. Laissez le bras replié plus longtemps après que la lumière s'est éteinte.

POUR OBTENIR PLUS D'AIDE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE ULINE AU 1 800 295-5510.

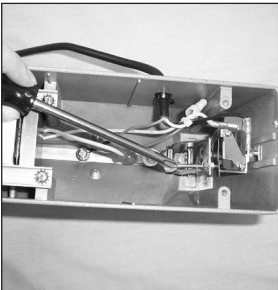PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
<p>La scelleuse cesse de sceller et le voyant ne s'allume pas.</p> 	<p>Il se peut que le microcontact n'a pas été enclenché par le bras.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez l'appareil. 2. Dévissez les pattes en caoutchouc pour retirer la partie inférieure. 3. Tournez la scelleuse à l'envers, et appuyez dessus pour voir si la vis d'activation s'allonge assez pour enclencher le bouton noir du microcontact. Un déclic doit se faire entendre (voir la photo). 4. Si aucun déclic ne se produit, allongez la vis d'activation d'environ 1/16 à 1/8 po. 5. Continuez les essais et les ajustements jusqu'à entendre un déclic.

PROBLÈME


La scelleuse cesse de sceller, mais le voyant continue à s'allumer.

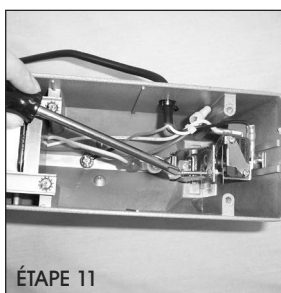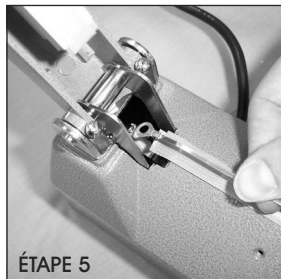

RECOMMANDATIONS


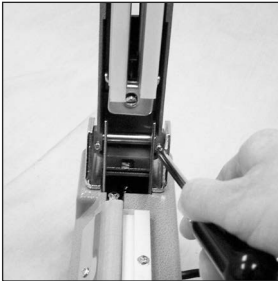
Il se peut que l'élément chauffant a besoin d'être ajusté ou remplacé.

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez les plaques en métal et la bande en téflon pour découvrir l'élément chauffant (voir la photo).
3. Vérifiez que l'élément chauffant est fixé aux deux extrémités. La boucle doit se trouver autour de la tige de tension située près de la charnière du bras et elle doit être fixée sur le bord extérieur par une vis.

 **REMARQUE** : Si l'élément chauffant est déjà fixé aux deux extrémités, mais ne chauffe toujours pas, il doit être remplacé. Passez à l'étape 4.

4. Retirez avec précaution la vis qui retient en place la protection en plastique noir.
5. Retirez l'élément chauffant en commençant par la partie située près de la charnière. Retirez un côté à la fois en tirant doucement sur les tiges de tension.
6. Prenez un nouvel élément du nécessaire de remplacement inclus et placez-le par-dessus les tiges de tension près de la charnière (voir la photo).
7. Remplacez la vis, la bande en téflon et les plaques en métal. Branchez l'appareil pour effectuer un essai.
8. Si le problème persiste, il se peut que le microcontact a besoin d'être ajusté.
9. Assurez-vous que le microcontact est correctement aligné. Si le microcontact est correctement enclenché, un déclic se fera entendre une fois que le bras est replié.
10. Dévissez les pattes en caoutchouc pour retirer la partie inférieure de la scelleuse.
11. Tournez la scelleuse à l'envers et repliez le bras pour voir si la vis d'activation s'allonge assez pour entrer en contact avec le bouton noir du microcontact.
12. S'il n'y a pas de contact, allongez la vis d'activation d'environ 1/16 à 1/8 po.
13. Continuez les essais et les ajustements jusqu'à entendre un déclic lorsque le bras est replié.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
<p>Si la scelleuse ne scelle pas après avoir été branchée pour la première fois.</p>	<p>Le bouton de minuterie est sur un réglage trop faible.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le réglage du bouton de minuterie à l'extrémité de la scelleuse. 2. En maintenant l'appareil branché, tournez le bouton de minuterie dans le sens horaire pour augmenter le réglage, puis effectuez un essai. 3. Continuez d'ajuster le réglage et d'effectuer des essais pour obtenir un scellage satisfaisant.
<p>Pour les modèles avec outil de coupe : si l'outil ne coupe pas correctement.</p> 	<p>Il se peut que l'enduit de protection en cire se trouve encore sur la lame.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez l'outil de coupe (voir la photo). 2. Retirez complètement l'enduit de cire (il n'est pas nécessaire de sortir la lame du support). 3. Remplacez l'outil de coupe à travers la fente située près du bouton. La flèche sur le support doit pointer à l'opposé de la fente.
<p>Pour les modèles avec outil de coupe : si l'outil coupe le ruban adhésif en téflon.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desserrez les vis de l'axe de charnière qui relie le bras de scellage à la base de la scelleuse (voir la photo). 2. Poussez légèrement le bras de scellage vers la droite pour réaligner l'outil de coupe. 3. Resserrez les vis de l'axe de charnière et effectuez un essai pour vous assurer qu'il est bien aligné selon des critères de coupe satisfaisants.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca